沭阳仁慈医院新增1台DSA项目 竣工环境保护验收监测表

报告编号: 瑞森(验)字(2022)第021号

建设甲位:		
编制单位:	南京瑞森辐射技术有限公司	
	一〇一一年七月	

建设单位: 沭阳仁慈医院

法人代表(签字): 陆启兵

编制单位: 南京瑞森辐射技术有限公司

法人代表(签字): 王爱强

项目负责人:

填表人:

建设单位(盖章): 沭阳仁慈医院 编制单位(盖章): 南京瑞森辐射技

术有限公司

电话: 0527-8081182 电话: 025-86633196

传真: 传真:

邮编: 223600 邮编: 210000

地址: 宿迁市沭阳县沭城新区迎宾大 地址: 南京市鼓楼区建宁路61号中央

道117号 金地广场1幢1317室

目 录

表一 建设项目基本情况	1
表二 建设项目工程分析	8
表三 辐射安全与防护设施/措施	13
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	22
表五 验收监测质量保证及质量控制	27
表六 验收监测内容	29
表七 验收监测期间生产工况	30
表八 验收监测结论	35
附件1:项目委托书	37
附件2:项目环境影响报告表主要内容	38
附件3:项目环境影响报告表批复文件	47
附件4:辐射安全许可证及辐射工作人员相关信息	50
附件5:辐射安全管理机构及制度	56
附件6:辐射工作人员培训证书及健康证明	78
附件7: 个人剂量监测报告	82
附件8: DSA机房屏蔽建设情况说明	87
附件9: 医疗废弃物处置合同	88
附件10:竣工环保验收监测报告	91
附件11:验收监测单位CMA资质证书	98
附件12:关于辐射工作人员的承诺与说明	101

表一建设项目基本情况

建设项目 名称	沭阳仁慈医院新增1台DSA项目									
建设单位 名称	沭阳仁慈医院 (统一社会信用代码: 523213000893997664)									
建设项目 性质	□新奏	□新建 □改建 ☑扩建 □退役								
建设地点	宿迁市沭阳县沭城部	新区迎宾大道117号急	诊医技楼	裙楼一	·层					
源项	放射源(类别)	非密封放射性物质 (场所等级)	射线装(类别	1艮	役项目					
<i>0</i> 4. <i>5</i> 1	1	/	II		/					
建设项目 环评批复 时间	2021年11月23日	开工建设时间	2021年12月							
取得辐射安全许可证时间	2021年12月27日	项目投入运行时间	2022年2月							
退役污染治 理完成时间 (退役项)	/	验收现场监测时间	2022	2022年6月21日						
环评报告表 审批部门	宿迁市生态环境局	环评报告表 编制单位	南京瑞森	孫辐射技 公司	技术有限					
辐射安全 与防护设 施设计单 位	聊城市卫康辐射防护材 料有限公司	辐射安全与防护设 施施工单位	南通承饬	南通承悦装饰集团有限 公司						
投资总概 算	402	辐射安全与防护设 施投资总概算	22	比例	5.5%					
实际总概 算	402	辐射安全与防护设 施实际总概算	22	比例	5.5%					
	建设项目环境保护相关法		•	201	5 左 1 日					
验收依据	(1)《中华人民共和国1日起实施;(2)《中华人民共和国	环境保护法》(2014 环境影响评价法》(
	29日发布施行;									
	(3)《中华人民共和国	国放射性污染防治法	》,全国	人大常	含务委员					

- 会,2003年10月1日起施行;
- (4)《建设项目环境保护管理条例》(2017年修改),国务院令第682号,2017年10月1日发布施行;
- (5) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》, 国务院令第 449 号, 2005年12月1日起施行; 2019年修改, 国务院令 709号, 2019年3月2日施行;
- (6)《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2019年修正本),生态环境部部令第7号,2019年8月22日起施行;
- (7)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环境保护部令第18号,2011年5月1日起施行;
- (8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,生态环境部令第16号,2021年1月1日起施行;
- (9)《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》,国家环境保护总局(环发(2006)145号文):
- (10)《关于发布〈射线装置分类〉的公告》,环境保护部、国家卫生和计划生育委员会,公告 2017 年第 66 号,2017 年 12 月 5 日起施行;
- (12) 《江苏省辐射污染防治条例》,2018年修改,2018年5月1日 起实施;
- (13)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,国环规环评(2017)4号,2017年11月20日起施行;
- (14)《放射工作人员职业健康管理办法》,中华人民共和国卫生部令第55号,2007年11月1日起施行;
- (15)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,生态环保部公告[2018]第9号,2018年5月15日印发;
- (16)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订,2020年9月1日起施行;
- (17)《国家危险废物名录》(2021年版),生态环境部令第15

号,2020年11月25日公布,2021年1月1日起施行。

建设项目竣工环境保护验收技术规范:

- (1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002);
- (2) 《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021);
- (3) 《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB 8999-2021);
- (4) 《环境y辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021);
- (5) 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019);
- (6) 《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ 98-2020);
- (7) 《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)。

建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批文件:

- (1)《沭阳仁慈医院新增1台 DSA 项目环境影响报告表》,南京瑞森辐射技术有限公司,2021年 10月,见附件2;
- (2)《关于沭阳仁慈医院新增1台DSA项目环境影响报告表的批复》,审批文号:宿环核审[2021]6号,宿迁市生态环境局,2021年11月23日,见附件3。

人员年受照剂量限值:

(1)人员年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中所规定的职业照射和公众照射剂量限值:

表1-1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值:

验收监测执行标准

	剂量限值
职业照射限制	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值: ①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv; ②任何一年中的有效剂量,50mSv。
公众照射限制	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值: ①年有效剂量,1mSv; ②特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。

(2)根据本项目环评及批复文件确定本项目个人剂量管理目标值,本项目管理目标值见表1-2。

表 1-2 工作人员职业照射和公众照射剂量管理目标值

项目名称 适月	月范围	管理目标值
-------------	-----	-------

 沭阳仁慈医院新增1台DSA	职业照射有效剂量	5mSv/a
项目	公众有效剂量	0.1mSv/a

辐射管理分区:

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002)的要求,应把辐射工作场所分为控制区和监督区,以便于辐射防护管理和职业照射控制。

(1) 控制区

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全 措施的区域定为控制区,以便控制正常工作条件下的正常照射或防止 污染扩散,并预防潜在照射或限值潜在照射的范围。

(2) 监督区

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区:这种区域未被 定为控制区,在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要 经常对职业照射条件进行监督和评价。

工作场所布局要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求,本项目DSA工作场所布局应遵循下述要求:

- 6.1 X射线设备机房布局
- 6.1.1 应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置,应尽量避免 有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。
- 6.1.2 X射线设备机房(照射室)的设置应充分考虑邻室(含楼上和楼下)及周围场所的人员防护与安全。
- 6.1.3 每台固定使用的X射线设备应设有单独的机房, 机房应满足使用设备的布局要求。
- 6.1.5 除床旁摄影设备、便携式X射线设备和车载式诊断X射线设备外, 对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的X射线设备机房,其 最小有效使用面积、最小单边长度应符合表2的规定。

表2 X射线设备机房(照射室)使用面积、单边长度的要求

江夕米 刑	机房内最小有效使用	机房内最小单边长度
设备类型	面积 (m²)	(m)

单管头X射线设备b	20	2.5
(含C形臂,乳腺CBCT)	20	3.3

b单管头、双管头或多管头X射线设备的每个管球各安装在1个房间内。

工作场所放射防护安全要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求,本项目DSA工作场所放射防护应遵循下述要求:

- 6.2 X射线设备机房屏蔽
- 6.2.1 不同类型X射线设备(不含床旁摄影设备和便携式X射线设备)机房的屏蔽防护应不低于表3的规定。

 机房类型
 有用线束方向铅当量 mmPb
 非有用线束方向铅当量 mmPb

 C形臂X射线设备机房
 2.0
 2.0

表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

- 6.3 X射线设备机房屏蔽体外剂量水平
- 6.3.1 机房的辐射屏蔽防护,应满足下列要求:
- a) 具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时,周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h; 测量时, X射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间;
- c) 具有短时、高剂量率曝光的摄影程序(如DR、CR、屏片摄影)机房外的周围剂量当量率应不大于25μSv/h, 当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估, 应不大于0.25mSv;
 - 6.4 X射线设备工作场所防护
- 6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置,其设置的位置应便于观察 到受检者状态及防护门开闭情况。
 - 6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。
 - 6.4.3 机房应设置动力通风装置,并保持良好的通风。
- 6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志; 机房门上方应有醒目的工作 状态指示灯, 灯箱上应设置如"射线有害、灯亮勿入"的可视警示语 句; 候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。
 - 6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置;推拉式机房门应设有曝光时关

闭机房门的管理措施;工作状态指示灯能与机房门有效关联。

- 6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。
- 6.4.7 受检者不应在机房内候诊;非特殊情况,检查过程中陪检者不应滞留在机房内。
 - 6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

防护用品及防护设施配置要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020),本项目 DSA 工作场所防护用品及防护设施的配置应满足下述要求:

- 6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求
- 6.5.1 每台X射线设备根据工作内容,现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施,其数量应满足开展工作需要,对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。
- 6.5.3 除介入防护手套外,防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb;介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb;甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb;移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。
- 6.5.4 应为儿童的X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品, 防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.5mmPb。
- 6.5.5 个人防护用品不使用时,应妥善存放,不应折叠放置,以防止断裂。
- 6.5.6 对于移动式X射线设备使用频繁的场所(如:重症监护、危重病人救治、骨科复位等场所),应配备足够数量的移动铅防护屏风。

	70C 1 7 CDV V 7	11 11 11 11 11 11 11 11 11	久旭山丘文小			
放射检查	工作。	人员	受检者			
类型	个人防护用品	辅助防护设 施	个人防护用 品	辅助防护设 施		
介入放射 操作	铅橡胶围裙、 铅橡胶现镜套、 铅防防防护护护 作配: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	铅屏吊防侧选铅层 一种	铅防 (方胶配:外下、套、铅、 等、 等。	_		

表4个人防护用品和辅助防护设施配置要求

- 注1: "一"表示不做要求。
- 注2: 各类个人防护用品和辅助防护设施, 指防电离辐射的用品和设
- 施。鼓励使用非铅材料防护用品,特别是非铅介入防护手套。

DSA操作的防护安全要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020),本项目DSA操作过程中防护安全应满足下述要求:

7X射线设备操作的防护安全要求

- 7.8 介入放射学和近台同室操作(非普通荧光屏透视)用X射线设备操作的防护安全要求。
- 7.8.1 介入放射学、近台同室操作(非普通荧光屏透视)用X射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。
- 7.8.2 介入放射学用X射线设备应具有记录受检者剂量的装置,并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中,需要时,应能追溯到受检者的受照剂量。
- 7.8.3 除存在临床不可接受的情况外,图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留;对受检者实施照射时,禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。
- 7.8.4 穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员, 其个人剂量计佩戴要求应符合GBZ 128的规定。

安全管理要求及环评要求:

《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及环评报告、环评批复中的相关 要求。

表二 建设项目工程分析

项目建设内容:

沭阳仁慈医院新增1台DSA项目位于宿迁市沭阳县沭城新区迎宾大道117号, 医院在急诊医技楼裙楼一层新建1座DSA机房并配备1台DSA(型号: Optima IGS330, 最大管电压125kV, 最大管电流1000mA), 用于开展医疗诊断和介入治疗。本项目环评报告表详见附件2, 环评批文件详见附件3。

	农2 I 苏格兰总色的别名 I D 5/1										
射线装置名称及 型号	数量	最大管电 压(kV)	最大管电 流(mA)	射线装 置类别	用途	备注					
DSA (Optima IGS330)	1	125	1000	II	医疗诊断、 介入治疗	已环评、 已许可, 本次验收					

表2-1 沭阳仁慈医院新增1台DSA项目射线装置使用情况

沭阳仁慈医院新增1台DSA项目实际建设情况与环评及其批复相一致,无变动情况。

截止验收时,本项目已建设完成,相关配套设施与防护设施同步建设完成,具备竣工环境保护验收条件。

本次验收项目辐射安全与防护设施总投资为22万元,项目环评审批及实际 建设情况见表2-2。

表2-2 沭阳仁慈医院新增1台DSA项目环评审批及实际建设情况一览表

	项目建设地点及其周围环境										
项目内容		环评规	划情况	实际建设情况	备注						
建设地点		宿迁市沭阳县沭城	新区迎宾大道117号	宿迁市沭阳县沭城新区迎宾大道117号	与环评一致						
		东侧	珠江路	珠江路	与环评一致						
	沭阳仁慈医	南侧	修远中学	修远中学	与环评一致						
	院	西侧	巴黎新城小区	巴黎新城小区	与环评一致						
		北侧	迎宾大道	迎宾大道	与环评一致						
周围环境	沭阳仁慈医				东侧	走廊	走廊	与环评一致			
川田 小児							南侧	急诊抢救室	急诊抢救室	与环评一致	
						西侧	急诊医技楼外部地面	急诊医技楼外部地面	与环评一致		
	院新增1台 DSA项目	北侧	操作间	操作间	与环评一致						
		楼上	门诊康复科大厅	门诊康复科大厅	与环评一致						
		楼下	土层	土层	与环评一致						

	射线装置															
NI THE FORE	环评建设规模															
装置名称		실号	数量	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	使用场所		使用场所		型号	数量		大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)		使用场所
DSA	Optima	i IGS330	1	125	1000		技楼裙楼 SA机房	Optima IGS330 1			125	1000		诊医技楼裙楼 ∙层DSA机房		
							废弃物									
名和	h.	环评建设规模							实际建设规							
石 章				活度	活度		年排放总量	排放口浓	度	暂存情况	最终去向	ij	模			
臭氧、氮			少量	/		不暂存	通过动力 风装置排 外环境, 氧在常温 可自行分 为氧气。	入臭下解	与环评一致							
介入手术 的医用器 棉、纱布 等医用	具和药 、手套	固态	175	/	/		约10kg	约120kg	/		暂存在机员 内的废物 桶,手术约 束后集中收	委托有资 单位进行		与环评一致		

源项情况:

沭阳仁慈医院新增1台DSA项目主要产生以下污染:

1、电离辐射

DSA在工作状态下会发出X射线,本项目配置的DSA最大管电压为125kV,最大管电流为1000mA,其主要用作血管造影检查及配合介入治疗,由于在荧光影像与视频影像之间有影像增强器,从而降低了造影所需的X射线能量,再加上一次血管造影检查需要时间很短,因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入放射治疗需要长时间的透视和大量的摄片,对病人和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA产生的X射线是随机器的开、关而产生和消失。本项目的DSA只有在 开机并处于出束状态时才会发出X射线。因此,在开机出束期间,X射线是主要 污染因子。

2、其他污染

工作人员和部分病人产生的生活污水和生活垃圾。

DSA工作时,空气在X射线作用下将电离产生少量的臭氧(O₃)和氮氧化物(NOx),少量臭氧和氮氧化物可通过动力排风装置排出机房,臭氧常温下可自行分解为氧气,对周围环境影响较小。

DSA手术过程中产生的棉签、纱布、手套、医疗器具等医疗废物。

工程设备与工艺分析:

1、工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA的成像基本原理为:将受检部位没有注入造影剂和注入造影剂后的血管造影 X 射线荧光图像,分别经影像增强器增益后,再用高分辨率的电视摄像管扫描,将图像分割成许多的小方格,做成矩阵化,形成由小方格中的像素所组成的视频图像,经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字,形成数字图像并分别存储起来,然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减,获得的不同数值的差值信号,再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号,获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织,只留下单纯血管影像的减影图像,通过显示器显示出来。通过 DSA 处理的图像,使血管的影像更为清晰,在进行

介入手术时更为安全。

DSA 是引导介入放射治疗的重要医学影像设备,通过置入体内的各种导管(约 1.5-2 毫米粗)的体外操作和独特的处理方法,对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点,目前,基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械,介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构(消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等),以及某些特定部位,对许多疾病实施局限性治疗。


2、工作流程及产污环节

本项目DSA在进行曝光时分为两种情况:

第一种情况:血管减影检查。操作人员采取隔室操作的方式(即操作医师在控制室内对病人进行曝光),医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况,并通过对讲系统与病人交流。

第二种情况:引导介入治疗。病人需要进行介入手术治疗时,为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光,并采用连续脉冲透视,此时操作医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在机房内对病人进行直接的介入手术操作。

本项目DSA工作流程及产污环节如下图2-1:

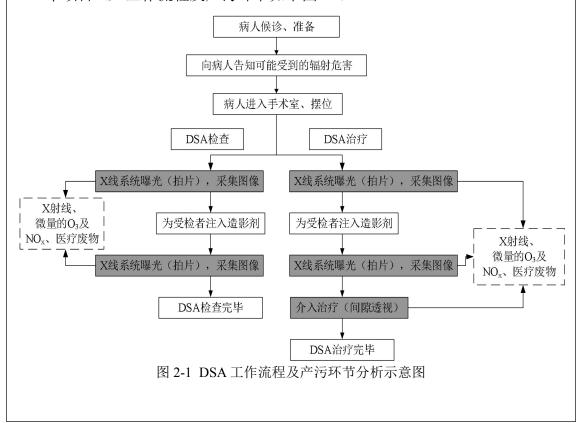

表三辐射安全与防护设施/措施

辐射安全与防护设施/措施

1、工作场所布局

布局: 沭阳仁慈医院位于沭阳县沭城新区迎宾大道 117 号,医院在院内急诊医技楼一层 DSA 机房内新增 1 台 DSA。DSA 机房东侧为走廊; 机房南侧为急诊抢救室; 机房西侧为急诊医技楼外部地面; 机房北侧为操作间; 机房楼上为门诊康复科大厅,下方为土层。本项目 DSA 机房周围环境见图 3-1。

沭阳仁慈医院新增 1 台 DSA 项目配套独立用房,房间由射线装置机房和操作间组成,DSA 机房操作室与诊断机房分开单独布置,区域划分明确,项目布局合理,满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的相关要求。

辐射防护分区:根据控制区和监督区的定义,结合项目辐射防护和环境情况特点进行辐射防护分区划分。医院将DSA所在机房作为辐射防护控制区,与机房相邻的操作间、设备间、更衣室、洗污间、DSA门厅划为监督区。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中关于辐射工作场所的分区规定。

本项目工作场所平面布置及两区划分示意图见图3-2。



DSA机房东侧走廊



DSA机房西侧急诊医技楼外部地面



DSA机房南侧急诊抢救室



DSA机房北侧操作间

图3-1 本项目DSA机房周围环境示意图

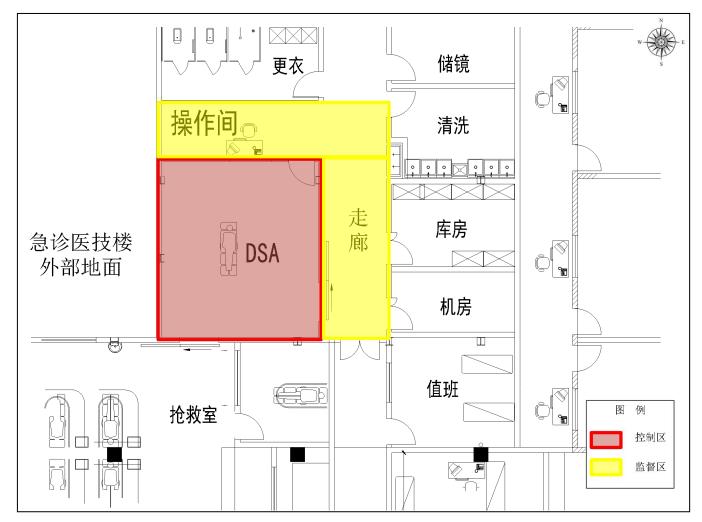


图3-2 本项目工作场所平面布置及两区划分示意图

2、工作场所屏蔽设施建设情况

本项目DSA机房屏蔽设施建设情况见表3-1。

表 3-1 本项目 DSA 机房屏蔽防护设计及落实情况一览表

位置	屏蔽体	主要屏蔽材料及厚度
	四侧墙体	240mm 砖墙+2mmPb 硫酸钡涂料
	屋顶	120mm 混凝土+4mmPb 硫酸钡涂料
DSA 机房	地面	300mm 混凝土
	防护门	3mm 铅板
	观察窗	3mm 铅当量铅玻璃

3、辐射安全与防护措施

(1) 电离辐射警告标志

本项目DSA机房防护门上均粘贴电离辐射警告标志和中文警示说明,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)规范的电离辐射警告标志的要求。电离辐射警告标志见图3-3。





图3-3 DSA机房门上电离辐射警告标志

(2) 工作状态指示灯、闭门装置

DSA机房防护门上方设置有工作状态指示灯,且与防护门有效联动(防护门打开时工作状态指示灯熄灭,防护门关闭时,工作状态指示灯呈红色)。防护门设有闭门装置,现场检查闭门装置、门灯连锁运行正常。工作状态指示灯见图3-4。





图3-4 工作状态指示灯

(3) 语音对讲、监控装置、急停按钮

本项目DSA机房与控制室内设置双向语音对讲装置,DSA机房控制台处安装有观察窗; DSA手术床边及操作室控制台上均设置急停按钮。语音对讲、监控装置、急停按钮见图3-5。



语音对讲



控制室观察窗





DSA手术床边急停按钮

DSA操作室控制台上急停按钮

图3-5 语音对讲、监控装置及急停按钮

(4) 自主监测仪器

本项目配备有辐射巡测仪1台、个人剂量报警仪4台,辐射工作人员工作时将佩 带个人剂量计,以监测累积受照情况。本项目配备的自主监测仪器见图3-6。





辐射巡测仪

个人剂量报警仪

图3-6 本项目配备的自主监测仪器

(5) 人员监护

医院已为本项目配备2名辐射工作人员,满足目前DSA工作负荷需求。2名辐射 工作人员均已参加辐射安全与防护培训并通过考核,取得合格证书。辐射工作人员 培训证书见附件6,名单见表3-2。后期医院将根据DSA工作负荷逐步增配辐射工作 人员数量,医院承诺,将组织新增辐射工作人员参加辐射安全与防护培训并通过考 核,取得合格证书后方可上岗,详见附件12。

表3-2 本项目配备的职业人员名里					
姓名	性别	学历	岗 位	培训合格证书编号	工作场所
顾**	男	本科	心内科	FS21JS****87	DSA机房
包**	男	本科	心内科	FS21JS****79	DSA机房

医院已安排辐射工作人员进行健康体检及个人剂量监测,建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案,详见附件6、附件7。

(6) 防护用品

医院已配备铅橡胶围裙、铅橡胶手套、铅橡胶帽子、防护口罩等防护用品,用于辐射工作人员的个人防护。本项目配备的个人防护用品见图3-7,个人防护用品清单见表3-3。

防护用品	数量	防护参数 (mmPb)	用途	购买日期
铅衣	6	0.50	辐射工作人员 个人防护	2021.7
铅橡胶围裙	4	0.50		2021.7
铅帽	6	0.50		2021.7
铅橡胶手套	6	0.50		2021.7
医用射线防护眼镜	6	0.75		2021.7
防护口罩	/	/		随时购买

表 3-3 本项目配备的个人防护用品清单





图3-7 个人防护用品(图未示全)

4、"三废"治理情况

(1) 放射性三废

本项目运行不产生放射性三废。

(2) 非放射性三废

①固体废物和医疗废物

本项目工作人员、部分患者及患者家属产生的生活垃圾,经分类收集后,交由环卫部门统一处理。

本项目产生的医疗废物委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处理,委托协议见附件9。

②废水

本项目工作人员产生的生活污水,由医院污水处理站统一处理。

③废气

DSA出束曝光时,机房内空气受X射线照射会产生少量臭氧及氮氧化物。本项目 DSA内安装动力通风装置,臭氧及氮氧化物可通过动力通风装置排出机房。臭氧常 温下可自然分解为氧气,对环境影响较小。

本项目废弃物的产生及治理情况属于环评及其批复的建设范围内,无变动情况。

表3-4 沭阳仁慈医院新增1台DSA项目环评及批复落实情况一览表

核查项目	"三同时"措施	环评批复要求	执行情况	结论
辐射安全 管理	建立辐射安全与环境保护管理机构,或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射防护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构,并以文件形式明确管理人员职责。	建立辐射安全防护与环境管理 机构或指定一名本科以上学历 的技术人员专职负责辐射安全 管理工作。	已成立辐射安全与环境管理领导小组,以制度形式明确了管理人员职责。	己落实
	管理制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度:根据环评要求,按照项目的实际情况,补充相关内容,建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。	已制定以下管理制度:《放射科防护安全管理制度》《辐射安全应急预案》《辐射类医学设备临床使用安全监测与报告制度》《影响设备巡检、保养、维修制度》《影像科管理制度》《射线装置台账管理制度》。	己落实
辐射防护 措施	屏蔽措施:四侧墙体:240mm砖墙+2mmPb硫酸钡涂料;顶面:120mm混凝土+4mmPb硫酸钡涂料;地面:300mm混凝土;防护门:3mm铅板;铅玻璃窗:3mm铅当量铅玻璃。	严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度,确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中相应的剂量限值要求。	四侧墙体: 240mm砖墙+2mmPb硫酸钡涂料; 顶面: 120mm混凝土+4mmPb硫酸钡涂料; 地面: 300mm混凝土; 防护门: 3mm铅板; 铅玻璃窗: 3mm铅当量铅玻璃。	己落实
辐射安全 措施	本项目DSA机房入口处均拟设置"当心电离辐射"警告标志和工作状态指示灯;DSA机房设有闭门装置,机房内外均设置有急停按钮。	定期检查辐射工作场所工作指 示灯、电离辐射警告标志等安 全设施,确保正常工作。	机房防护门上均设置电离辐射警告标志,防护大门上方均设置工作状态指示灯,防护门均设有闭门装置。DSA手术床边及操作室控制台上均设置急停按钮。	已落实
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员参加辐射安	对辐射工作人员进行岗位技能	工作人员均已取得辐射安全与防护知识考核合格	己落实

核查项目	"三同时"措施	环评批复要求	执行情况	结论
	全与防护学习及培训,考核合格后上岗。	和辐射安全与防护知识的培训,并经考核合格后方可上	证书,且均在有效期内,详见附件6。	
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计,并定期送检(两次监测的时间间隔不应超过3个月),加强个人剂量监测,建立个人剂量档案。	岗,建立个人剂量档案和职业 健康档案。	医院已委托青岛环湾检测评价股份有限公司对辐射工作人员进行个人剂量监测,并建立个人剂量档案,详见附件7。	
	辐射工作人员定期进行职业健康体检(不少于 1次/2年),并建立放射工作人员职业健康档 案。		医院已组织辐射工作人员定期进行职业健康体检,详见附件6。	
	拟配备辐射巡测仪1台。	配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时需随身携带	医院已配备1台辐射巡测仪,并为本项目配备4台	7 # 24
监测仪器	拟配备个人剂量报警仪5台。		个人剂量报警仪。	
和防护用品	DSA介入治疗医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、介入防护手套等,同时设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等	辐射报警仪和个人剂量计。配备1台环境辐射巡测仪和2台个人剂量报警仪。	医院已配备铅橡胶围裙、铅橡胶手套、铅橡胶帽子、防护口罩等防护用品,DSA治疗床边设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等。	己落实
辐射监测	/	定期对项目周围辐射水平进行 检测,及时解决发现的问题。 每年请有资质的单位对项目周 围辐射水平监测 1-2 次,结果 报生态环境部门。	每年请有资质单位对辐射工作场所进行监测。	己落实

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、环境影响报告书(表)主要结论与建议:

表13 结论与建议

结论

一、实践正当性

沭阳仁慈医院为服务患者,拟于急诊医技楼裙楼一层DSA机房内新增1台DSA(型号为Optima IGS330,最大管电压125kV,最大管电流1000mA),用于血管造影检查及介入手术治疗。本项目的运行,可为病人提供放射诊断及引导介入治疗服务,并可提高当地医疗卫生水平,具有良好的社会效益和经济效益,经辐射防护屏蔽和安全管理后,其获得的利益远大于对环境的影响,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)辐射防护"实践正当性"原则。

二、选址合理性

沭阳仁慈医院位于沭阳县沭城新区迎宾大道117号,医院在院内急诊医技楼裙楼一层DSA机房内新增1台DSA。医院东侧为珠江路;南侧为修远中学;西侧为巴黎新城小区;北侧为迎宾大道。医院拟于院区内急诊医技楼一层新建1座DSA机房并配备1台DSA,急诊医技楼裙楼东侧为急诊医技楼;东南侧为职工食堂;南侧为病房楼;西侧为空地;北侧为门诊楼。

本项目DSA机房东侧为走廊,隔走廊为设备间、库房及清洗间;机房南侧为急诊抢救室;机房西侧为急诊医技楼外部地面;机房北侧为操作间;机房楼上为门诊康复科大厅,下方为土层。

本项目DSA机房周围50m评价范围东侧、北侧、西侧均为院内建筑和道路,南侧至修远中学(最近处约45m)。项目运行后的环境保护目标主要是本项目辐射工作人员、其他医务人员、院内病患、修远中学内部分人员和周围其他公众等。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号)、 《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号),本项目拟建址评 价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。根 据《江苏省"三线一单"生态环境分区管控方案》(苏政发〔2020〕49号),本项目拟建址评价范围内不涉及江苏省内优先保护单元。

本项目射线装置机房与操作间分开,区域划分明确,选址及布局合理。

三、辐射环境现状

沭阳仁慈医院本次新增1台DSA项目拟建址周围本底辐射剂量率在98nGy/h~118nGy/h之间,与江苏省环境天然贯穿辐射水平调查结果相比较,均未见异常。

四、环境影响评价

沭阳仁慈医院新增1台DSA项目拟采取的辐射防护屏蔽措施适当,符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)相关要求。根据预测结果,在落实本报告提出的各项辐射安全与防护措施的情况下,本项目投入运行后对辐射工作人员和公众所受辐射剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中对职业人员和公众年有效剂量限值要求以及本项目管理目标限值要求(职业人员年有效剂量不超过5mSv,公众年有效剂量不超过0.1mSv)。

五、辐射安全措施评价

本项目DSA机房入口处均拟设置"当心电离辐射"警告标志和工作状态指示灯; DSA机房设有闭门装置,射线装置机房内外均设置有急停按钮,符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)中的要求。

在落实以上辐射安全措施后,本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

六、辐射安全管理评价

沭阳仁慈医院已设定专门的辐射安全与环境保护管理机构,指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作,并以医院内部文件形式明确其管理职责。 医院应制定较为完善的辐射安全管理制度,建议根据本报告的要求,对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,增补相应内容,建立符合本院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度,并在日常工作中落实。

沭阳仁慈医院需为本项目辐射工作人员配置个人剂量计, 定期送有资质

部门监测个人剂量,建立个人剂量档案;定期进行健康体检,建立个人职业健康监护档案。沭阳仁慈医院拟为本项目配备辐射巡测仪1台、个人剂量报警仪5台。此外,医院应根据GBZ 130-2020的要求,为辐射工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述,沭阳仁慈医院新增1台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后,该医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施,其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求,从环境保护角度论证,本项目的建设和运行是可行的。

建议和承诺

- 1、该项目运行中,应严格遵循操作规程,加强对操作人员的培训,杜绝麻痹大意思想,以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响,使对环境的影响降低到最低。
- 2、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行,严格按国家有关规定要求进行操作,确保其安全可靠。
 - 3、定期进行辐射工作场所的检查及监测,及时排除事故隐患。
- 4、医院在取得本项目环评批复,且具备辐射安全许可证申请条件后,应及时申请辐射安全许可证,并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)第十二条"除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外,其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月;需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的,验收期限可以适当延期,但最长不超过12个月。"的规定时限要求开展竣工环境保护验收工作。

2、审批部门审批决定

沭阳仁慈医院:

你单位报送的《沭阳仁慈医院新增1台DSA项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究,批复如下:

一、项目主要建设内容: 医院于院区内急诊医技楼裙楼一层新建一 DSA 机房, 配置 1 台数字减影血管造影机(DSA: 型号为 Optima IGS330, 最大管电压 125kV, 最大管电流 1000mA), 用于开展医疗诊断和介入治疗, 详细技术参数见《报告表》。项目地点位于沭阳县沭城新区迎宾大道 117号, 该项

目在落实报告表提出的各项环境保护措施和下列工作要求后,可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此,我局同意该环境影响报告表。

- 二、在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施,并做好以下工作:
- (一)严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度,确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。
- (二)定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施,确保正常工作。
- (三)建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环境管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。
- (四)对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训,并 经考核合格后方可上岗,建立个人剂量档案和职业健康档案,配备必要的个 人防护用品。辐射工作人员工作时需随身携带辐射报警仪和个人剂量计。
- (五)配备1台环境辐射巡测仪和2台个人剂量报警仪,定期对项目周围辐射水平进行检测,及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1-2次,结果报生态环境部门。
- (六)发生辐射事故时,应当立即启动单位的辐射事故应急方案,采取必要防范措施,在1小时内向所在地生态环境部门和公安部门报告,并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》,造成或可能造成人员超剂量照射的,还应同时向所在地卫生健康部门报告。
- (七)项目安装完毕后建设单位应及时向我局申办环保相关手续,在取得辐射安全许可证并经自验收合格后,方可投入正式运行。
- 三、本批复只适用于以上核技术应用项目,其他如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效,项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内,	将批复后的环境影响报告
表送宿迁市沭阳生态环境局,并接受其监督检查。	

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制:

1、监测单位资质

验收监测单位获得 CMA 资质认证(221020340350), 见附件 12。

2、监测人员能力

参与本次验收监测人员均符合南京瑞森辐射技术有限公司质量管理体系要求:验收监测人员已通过上岗培训。检测人员资质见表 5-1。

序号	姓 名	证书编号	取证时间
1	刘**	SHFSJ**83(电离类)	2019.11.28
2	张**	SHFSJ**43(电离类)	2020.9.30

表 5-1 检测人员资质

3、监测仪器

本次监测使用仪器符合南京瑞森辐射技术有限公司质量管理体系要求,监测所用设备通过检定并在有效期内,满足监测要求。

监测仪器见表 5-2。

序号 仪器名称 仪器型号 仪器编号 主要技术指标 能量响应: 15keV~10MeV 测量范围: 50nSv/h~10Sv/h X-γ剂量率仪 AT1123 **NJRS-107** 检定证书编号: Y2021-0016246 检定有效期限: 2021.03.11~2022.03.10 2 水模 / **NJRS-089**

表5-2检测使用仪器

4、质量控制

本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过计量认证(证书编号: 221020340350, 检测资质见附件11), 具备有相应的检测资质和检测能力,监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)的要求,实施全过程质量控制。

数据记录及处理: 开机预热, 手持仪器。一般保持仪器探头中心距离地面(基础面)为1m。仪器读数稳定后,每个点位读取5个数据,读取间隔不小于

10s.
5、监测报告
监测报告的编制、审核、出具严格执行南京瑞森辐射技术有限公司质量管
 理体系要求,出具报告前进行三级审核。

表六 验收监测内容

验收监测内容:

1、监测期间项目工况

2022年6月21日,南京瑞森辐射技术有限公司对沭阳仁慈医院新增1台 DSA项目进行了现场核查和验收监测,监测期间工作场所的运行工况见表6-1。

表6-1 验收监测工况

场所名称	验收工况	
DSA机房	DSA (Optima IGS330)	70kV/80.5mA

注: DSA出束模式为透视模式,检测时使用标准水模,检测工况符合GBZ 130-2020中 "70kV、3mA"的检测条件要求。

2、验收监测因子

根据项目污染源特征,本次竣工验收监测因子为工作场所X-γ辐射剂量率。

3、监测点位

对DSA工作场所场所及周围环境布设监测点,特别关注控制区、监督区边界,监测X-γ辐射剂量率,每个点位监测5个数据。

4、监测分析方法

本次监测按照《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)及《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求进行监测、分析。

表七 验收监测期间生产工况

验收监测期间生产工况记录:

被检单位: 沭阳仁慈医院

监测实施单位:南京瑞森辐射技术有限公司

监测日期: 2022年6月21日

天气: 晴, 26~30℃, 64~72%RH

监测因子: X-γ辐射剂量率

验收监测期间运行工况见表7-1。

表7-1 本项目验收监测期间运行工况

场所名称	验收工况	
DSA机房	DSA (Optima IGS330)	70kV/80.5mA

注: DSA出束模式为透视模式。

验收监测结果:

1、辐射防护监测结果

本次监测结果详见附件 10。本项目 DSA 机房周围 X-γ辐射剂量率监测结果见表 7-2,监测点位见图 7-1、图 7-2。

表 7-2 综合病房楼 DSA1#室周围 X-γ辐射剂量率检测结果


测点编号	检测点位描述	测量结果(μSv/h)	设备状态
1	操作间	0.14	关机
1	操作间	0.17	开机
2	操作位	0.17	开机
3	操作间侧防护门外30cm处(左缝)	0.23	开机
4	操作间侧防护门外30cm处(中间)	0.21	开机
5	操作间侧防护门外30cm处(右缝)	0.23	开机
6	DSA机房东墙外30cm(走廊)	0.19	开机
7	走廊侧防护门外30cm (左缝)	0.20	开机
8	走廊侧防护门外30cm (中间)	0.21	开机

9	走廊侧防护门外30cm(右缝)	0.21	开机
10	DSA机房南墙外30cm(抢救室)	0.17	开机
11	抢救室侧防护门外30cm(左缝)	0.18	开机
12	抢救室侧防护门外30cm(中间)	0.17	开机
13	抢救室侧防护门外30cm(右缝)	0.18	开机
14	DSA机房西墙外30cm(楼外地面)	0.17	开机
15	DSA机房楼上地面100cm (门诊康复科大厅)	0.17	开机
16	观察窗外30cm	0.18	开机
17	DSA机房东侧50m(住院部大楼西侧)	0.13	开机
18	DSA机房南侧50m(停车位)	0.13	开机
19	DSA机房西侧50m(院内道路)	0.13	开机
20	DSA机房北侧50m(修远中学)	0.13	开机

注: 1.测量结果未扣除本底值;

2.DSA 机房下方为土层。

由表 7-2 检测结果可知,当 DSA(型号: Optima IGS330)正常工作(检测工况: 70kV/80.5mA)时, DSA 机房周围的 $X-\gamma$ 辐射剂量当量率为($0.13\sim0.23$) $\mu Sv/h$,符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》(GBZ 130-2013)的标准要求。

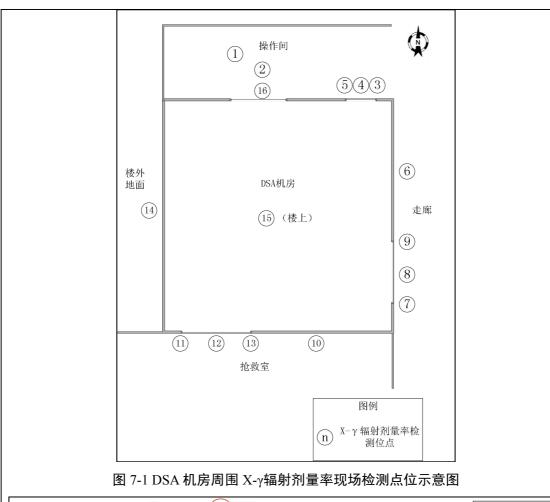

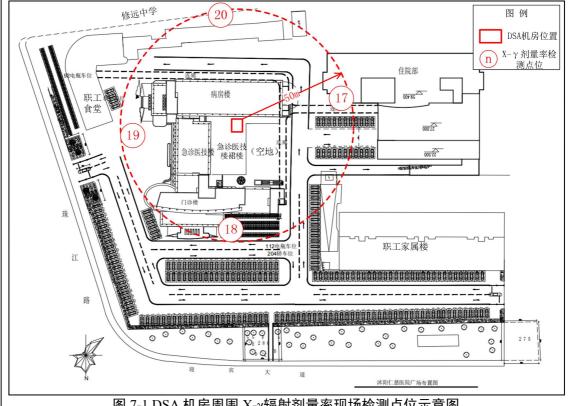


图 7-1 DSA 机房周围 X-γ辐射剂量率现场检测点位示意图

2、辐射工作人员和公众年有效剂量分析

根据建设单位提供的辐射工作人员个人累计剂量监测报告及本项目现场监测结果,对项目运行期间辐射工作人员和公众的年有效剂量进行计算分析,计算未扣除环境本底剂量率。

(1) 辐射工作人员

目前沭阳仁慈医院为本项目配备 2 名辐射工作人员,满足本项目目前的配置要求。本项目辐射工作人员采用个人累计剂量监测结果计算其年有效剂量。根据建设单位提供的 2022 年 2 月-2022 年 5 月个人累计剂量监测报告(报告编号:青环检字(32FG220007)号),其辐射工作人员个人累积剂量监测结果见表 7-4。

姓 名	岗 位	2022年2月-2022年5月	管理目标值					
		(单位: mSv)	mSv/季度	mSv/a				
顾**	心内科	0.14	1.25	5				
包**	心内科	0.08	1.25	5				

表 7-4 辐射工作人员个人累积剂量监测结果

由表 7-4 可知,根据建设单位提供的个人累积剂量监测报告,结果显示截止验收时本项目辐射工作人员个人累积剂量最大为 0.14mSv/a,取年管理目标值的四分之一作为季度管理目标值,则本项目辐射工作人员个人累积剂量低于本项目辐射工作人员个人剂量管理目标值。

(2) 公众

本项目评价的公众为辐射工作场所周围的非辐射工作人员及修远中学评价 范围内人员。根据本项目现场实际监测结果,结合周围公众居留情况,对公众 人员年有效剂量进行计算分析,结果见表 7-5。

表 /-3 本项目周围公从工作人以中有双刑重力机								
场所或关注点位	最大监测值	人员	居留	年工作	人员年有效剂量	管理目标值		
	(µSv/h)	性质	因子	时间	(mSv/a)	(mSv/a)		
DSA1机房外公 众可达处	0.21	公众	1/4	50h	< 0.001	0.1		
修远中学	0.13	公众	1/8	50h	< 0.001	0.1		

表 7-5 本项目周围公众工作人员年有效剂量分析

注: 1.计算时未扣除环境本底剂量;

2.工作人员的年有效剂量由公式 $E_{eff}=D\cdot t\cdot T\cdot U$ 进行估算,式中: E_{eff} 为年有效剂量,D为关注点处剂量率,t为年工作时间,T为居留因子(取值参照环评文件),U为使用因子(保守取1)。

由表7-5可知,本项目周围公众年有效剂量均不超过0.001mSv,低于本项目工作人员个人剂量管理目标限值。

综上所述,本项目周围辐射工作人员和公众年有效剂量根据个人剂量累积监测结果及实际监测预算结果计算为:截止验收时,辐射工作人员累积剂量最大为0.14mSv,周围公众年有效剂量均不超过0.001mSv(未扣除环境本底剂量)。辐射工作人员和公众年有效剂量均能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)限值的要求(职业人员20mSv/a,公众1mSv/a),并低于本项目管理目标值(职业人员5mSv/a,公众0.1mSv/a),与环评文件一致。

表八 验收监测结论

验收监测结论:

沭阳仁慈医院新增 1 台 DSA 项目已按照环评及批复要求落实辐射防护和 安全管理措施,经现场监测和核查表明:

1) 沭阳仁慈医院于急诊医技楼裙楼一层新建 1 座 DSA 机房并配备 1 台 DSA (型号: Optima IGS330,最大管电压 125kV,最大管电流 1000mA),用于开展医疗诊断和介入治疗,DSA 为 II 类射线装置。

本项目实际建设规模及主要技术参数均在《沭阳仁慈医院新增 1 台 DSA 项目环境影响报告表》及其环评批复建设范围内,无变动情况。

- 2) 沭阳仁慈医院新增 1 台 DSA 项目工作场所屏蔽和防护措施已按照环评及批复要求落实。在正常工作条件下运行时,工作场所周围所有监测点位的 X-γ辐射剂量率均能满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的要求。
- 3)辐射工作人员和公众年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中人员剂量限值要求及本项目剂量管理目标值的要求。
- 4)本项目 DSA 机房防护门均设置电离辐射警告标志和中文警示说明;防护大门上方均设置工作状态指示灯,防护门设置闭门装置; DSA 机房与操作室内安装双向语音对讲装置; DSA 手术床边、操作室控制台上均设置急停按钮。本项目辐射安全措施满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求。
 - 5) DSA 机房内均设置通力通风装置,满足《放射诊断放射防护要求》 (GBZ 130-2020) 的标准要求。
- 6)医院配备了1台辐射巡测仪,为本项目配备了4台个人剂量报警仪, 配备了铅衣、铅帽、防护口罩、防护眼镜等个人防护用品;满足《放射诊断 放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求。
- 7)本项目辐射工作人员均已通过辐射防护安全与防护知识培训考核,并获得培训合格证书;本项目辐射工作人员已开展个人剂量监测和个人职业健康体检,并建立个人剂量和职业健康档案;医院已设立辐射安全管理机构,

并建立内部辐射安全管理规章制度。满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的要求。

综上所述,沭阳仁慈医院新增1台DSA项目与环评报告内容及批复要求一致。本次验收沭阳仁慈医院新增1台DSA项目环境保护设施满足辐射防护与安全的要求,监测结果符合国家标准,满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求,建议通过竣工环境保护验收。建议:

- 1)认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关法律法规,不断提高核安全文化素养和安全意识:
- 2) 积极配合环保部门的日常监督核查,按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求,每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。每年请有资质单位对项目周围辐射环境水平监测1~2次,监测结果上报生态环境主管部门。